

Bagsværd Observationshjem  
Bagsværdvej 146  
2880 Bagsværd

Vandtårnsvej 59  
2860 Søborg

Telefon 70 25 27 29

post@beros.dk  
www.beros.dk

Dato: 16-11-2020

J.nr.:

Ref.: BON

## Rapport fra ordinært brandsyn

Beredskab Øst har den 11. november 2020 i tidsrummet kl. 0945 til kl. 1020 foretaget brandsyn af nedennævnte.

Brandsynet er foretaget med hjemmel i § 2, stk. 1, i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1000 af 29. juni 2016 om brandsyn (herefter brandsynsbekendtgørelsen). Tilstede ved brandsynet var Niels Bauer, som havde lejlighed til at udtale sig, jf. forvaltningslovens § 19.

Brandsynet omfattede:

*Plejeinstitution med flere end 10 sovepladser*

*Bagsværd Observationshjem  
Bagsværdvej 146  
2880 Bagsværd*

Ved brandsynet blev det kontrolleret, hvorvidt følgende bestemmelser er overholdt:

- Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 174 af 25. februar 2008 om brandvænsforanstaltninger i hoteller mv., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker, og
- Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse nr. 212 af 27. marts 2008 om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker (herefter forskrifterne)



Der blev ved brandsynet konstateret følgende mangler, som medfører påbud

1. Personalet skal ved nyansættelse og derefter mindst én gang årligt instrueres om brand- og evakueringsinstruksens indhold, herunder om de opgaver, der påhviler personalet jævnfør pkt. 3.1 og 3.2 i driftsmæssige forskrifter.
2. Kopimaskine i indgangspartiet skal fjernes. En kopimaskine må ikke opbevares i flugtvejen, da den betragtes som en væsentlig forøget brandbelastning jf. punkt 5.1 i driftsmæssige forskrifter.
3. Der skal hvert tredje år indsendes attest til redningsberedskabet fra autoriseret el-installatør. Denne skal jf. driftsmæssige forskrifter punkt 10.1 sikre:
  - at automatiske branddørlukningsanlæg (ABDL-anlæg) er funktionsdygtige.
  - at varslingsanlæg er i driftsklar stand, herunder at varslingssignalet har den krævede lydstyrke.

Attesten bedes fremsendt til Beredskab Øst, og vi anbefaler at man opbevarer den lokalt ligeledes.

4. Depotmæssigt oplag under hovedtrappen (flugtvejstrappen) skal fjernes jævnfør punkt 5.1 i Driftsmæssige forskrifter.
5. Køleskab under bagtrappen (flugtvejstrappen) skal fjernes jævnfør punkt 5.1 i Driftsmæssige forskrifter.

I henhold til brandsynsbekendtgørelsen § 13, stk. 2, gives der herved påbud om, at udbedring af de anførte mangler straks iværksættes, dog senest inden en måned fra brandsynsdato.



Beredskab Øst øvrige bemærkninger eller anbefalinger til brandsynet:

- I forbindelse med brandsynet blev definitionen på fast vagtordning drøftet med ledelsen. Ordlyden i driftsmæssige forskrifter er *"Døgnbemandet vagt i et soverumsafsnit, der kun må omfatte 1 etage med en ganglængde på højst 50 m."*

Hvis der er spørgsmål til brandsynet, er du velkommen til at kontakte mig.

Næste ordinære brandsyn foretages i 2021.

Venlig hilsen

**Christian Sjørlund Bonnett**

Beredskabsinspektør

direkte 45 20 11 40

e-mail [bon@beros.dk](mailto:bon@beros.dk)

